

四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

凯乐检字(2023)第010655W号

项 目 名 称: 遂宁川能能源有限公司1#焚烧炉
有组织废气检测

Project Name

委 托 单 位: 遂宁川能能源有限公司

Applicant

检 测 类 别: 委托检测

Kind of Test

报 告 日 期: 2023年02月03日

Test Date



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

检测报告

1、检测内容

受遂宁川能能源有限公司的委托，我公司于2023年01月13日对遂宁川能能源有限公司1#焚烧炉的废气进行现场检测，并于2023年01月15日起对样品进行流转及分析检测。该项目位于遂宁市船山区龙凤镇石桥村。

2、点位及样品信息

有组织废气污染源基本信息见表 2-1；有组织废气检测点位信息见表 2-2。

表 2-1 有组织废气污染源基本信息

序号	样品编号	采样时间	污染源名称	净化设施	排气筒高度（m）	燃料类型
001	230111W012-01P-1,2,3	01 月 13 日	1#焚烧炉	SNCR+半干法脱硫装置+干法脱硫装置+活性炭吸附装置+布袋除尘器	80	\

表 2-2 有组织废气检测点位信息

污染源名称	断面位置	断面性质	断面形状	断面面积（m ² ）	基准氧含量（%）	检测项目及频次
1#焚烧炉	垂直管道，距上游弯头后约 6 米，距下游排口前约 63 米	出口	圆形	2.01	11	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、氧含量、流量；检测 1 天，1 天 3 次

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

有组织废气检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 有组织废气检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限及单位
有组织废气	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2003 版 原子荧光法	原子荧光光度计 KL-AFS-02	3×10^{-6} mg/m ³
	砷	HJ657-2013 及其修改单 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 KL-ICPMS-01	2×10^{-4} mg/m ³
	锑			2×10^{-5} mg/m ³
	镉			8×10^{-6} mg/m ³
	铊			8×10^{-6} mg/m ³
	铅			2×10^{-4} mg/m ³
	铬			3×10^{-4} mg/m ³
	钴			8×10^{-6} mg/m ³
	铜			2×10^{-4} mg/m ³
	锰			7×10^{-5} mg/m ³
	镍			1×10^{-4} mg/m ³
	氧含量	GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	自动烟尘（气）测试仪 KL-YC-12	\ %
	流量	GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	自动烟尘（气）测试仪 KL-YC-12	\ m ³ /h

4、检测结果及评价

有组织废气评价标准：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

有组织废气检测结果及评价见表 4-1。

表 4-1 有组织废气检测结果及评价（1）

样品信息						检测结果					
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
01 月 13 日	001	1#焚烧炉	汞	流量	m ³ /h	62717	62703	62915	\	\	\
				氧含量	%	10.2	9.9	9.9	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	6.6×10 ⁻⁵	6.6×10 ⁻⁵	6.7×10 ⁻⁵	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	6.1×10 ⁻⁵	5.5×10 ⁻⁵	6.0×10 ⁻⁵	5.9×10 ⁻⁵	0.05	达标
				排放速率	kg/h	4.14×10 ⁻⁶	4.14×10 ⁻⁶	4.22×10 ⁻⁶	4.16×10 ⁻⁶	\	\
			镉	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	6.01×10 ⁻³	6.03×10 ⁻³	6.00×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	5.67×10 ⁻³	5.53×10 ⁻³	5.08×10 ⁻³	5.43×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	3.72×10 ⁻⁴	3.77×10 ⁻⁴	3.77×10 ⁻⁴	3.75×10 ⁻⁴	\	\
			砷	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	0.0976	0.0988	0.0987	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	0.0921	0.0906	0.0836	0.0888	\	\
				排放速率	kg/h	6.05×10 ⁻³	6.17×10 ⁻³	6.21×10 ⁻³	6.14×10 ⁻³	\	\
			铅	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	4.06×10 ⁻³	4.07×10 ⁻³	4.05×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	3.83×10 ⁻³	3.73×10 ⁻³	3.43×10 ⁻³	3.67×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	2.52×10 ⁻⁴	2.54×10 ⁻⁴	2.55×10 ⁻⁴	2.53×10 ⁻⁴	\	\
			铬	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	9.73×10 ⁻³	9.73×10 ⁻³	9.70×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	9.18×10 ⁻³	8.93×10 ⁻³	8.22×10 ⁻³	8.78×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	6.03×10 ⁻⁴	6.08×10 ⁻⁴	6.10×10 ⁻⁴	6.07×10 ⁻⁴	\	\

凯乐检字（2023）第 010655W 号

表 4-1 有组织废气检测结果及评价（2）

样品信息						检测结果					
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
01 月 13 日	001	1#焚烧炉	钴	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	3.43×10 ⁻⁴	3.43×10 ⁻⁴	3.45×10 ⁻⁴	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	3.24×10 ⁻⁴	3.15×10 ⁻⁴	2.92×10 ⁻⁴	3.10×10 ⁻⁴	\	\
				排放速率	kg/h	2.13×10 ⁻⁵	2.14×10 ⁻⁵	2.17×10 ⁻⁵	2.15×10 ⁻⁵	\	\
			铜	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	0.0117	0.0117	0.0116	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	0.0110	0.0107	9.83×10 ⁻³	0.0105	\	\
				排放速率	kg/h	7.25×10 ⁻⁴	7.31×10 ⁻⁴	7.29×10 ⁻⁴	7.28×10 ⁻⁴	\	\
			锰	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	0.0141	0.0141	0.0141	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	0.0133	0.0129	0.0119	0.0127	\	\
				排放速率	kg/h	8.74×10 ⁻⁴	8.81×10 ⁻⁴	8.87×10 ⁻⁴	8.80×10 ⁻⁴	\	\
			镍	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	5.59×10 ⁻³	5.55×10 ⁻³	5.47×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	5.27×10 ⁻³	5.09×10 ⁻³	4.64×10 ⁻³	5.00×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	3.46×10 ⁻⁴	3.47×10 ⁻⁴	3.44×10 ⁻⁴	3.46×10 ⁻⁴	\	\
			锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	流量	m ³ /h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	0.149	0.150	0.150	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	0.141	0.138	0.127	0.135	1.0	达标
				排放速率	kg/h	9.24×10 ⁻³	9.39×10 ⁻³	9.43×10 ⁻³	9.35×10 ⁻³	\	\

表 4-1 有组织废气检测结果及评价（3）

样品信息						检测结果					
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
01月 13日	001	1#焚烧炉	镉	流量	m³/h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m³	9.57×10 ⁻⁵	1.01×10 ⁻⁴	9.61×10 ⁻⁵	\	\	\
				排放浓度	mg/m³	9.03×10 ⁻⁵	9.27×10 ⁻⁵	8.14×10 ⁻⁵	8.81×10 ⁻⁵	\	\
				排放速率	kg/h	5.93×10 ⁻⁶	6.31×10 ⁻⁶	6.04×10 ⁻⁶	6.09×10 ⁻⁶	\	\
			铊	流量	m³/h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m³	9.04×10 ⁻⁶	9.07×10 ⁻⁶	8.93×10 ⁻⁶	\	\	\
				排放浓度	mg/m³	8.53×10 ⁻⁶	8.32×10 ⁻⁶	7.57×10 ⁻⁶	8.14×10 ⁻⁶	\	\
				排放速率	kg/h	5.60×10 ⁻⁷	5.66×10 ⁻⁷	5.62×10 ⁻⁷	5.63×10 ⁻⁷	\	\
			镉、铊及其化合物	流量	m³/h	61958	62455	62884	\	\	\
				氧含量	%	10.4	10.1	9.2	\	\	\
				实测浓度	mg/m³	1.05×10 ⁻⁴	1.10×10 ⁻⁴	1.05×10 ⁻⁴	\	\	\
				排放浓度	mg/m³	9.88×10 ⁻⁵	1.01×10 ⁻⁴	8.90×10 ⁻⁵	9.63×10 ⁻⁵	0.1	达标
				排放速率	kg/h	6.49×10 ⁻⁶	6.87×10 ⁻⁶	6.60×10 ⁻⁶	6.66×10 ⁻⁶	\	\


评价结论

本次检测结果表明，该项目有组织排放废气所测指标均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表 4 中标准限值。

备注

本次检测过程中有组织废气现场采集方法为《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。

测点示意图：

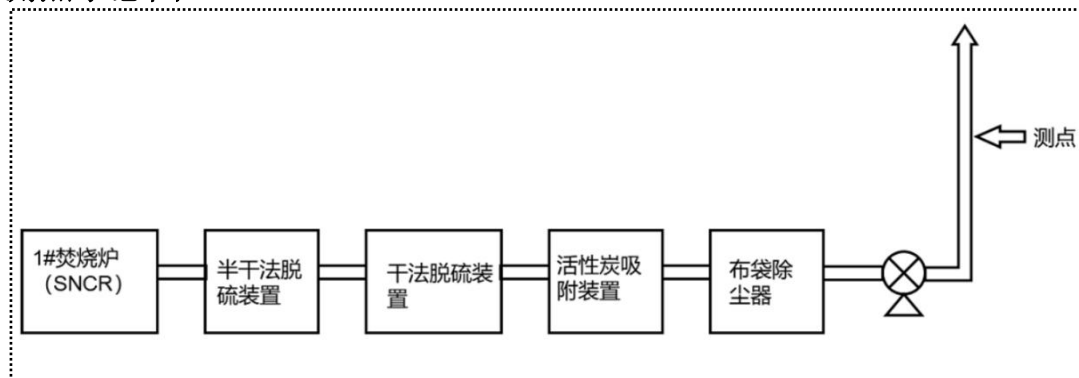

凯乐检字（2023）第 010655W 号

（以下空白）

第 5 页

报告编制： 徐琳
报告审核： 胡天

报告批准： 郭喜蓉
签发日期： 2023年02月03日